

# 40B 48 / 40B 96

INDICATEUR de POSITION, FORCE et PRESSION - DETECTEUR DE SEUILS avec ENTREE pour PONT DE JAUGE et POTENTIOMETRE



# MANUEL D'UTILISATION

VERSION LOGICIELLE 1.0x / 2.0x codexxxxx Edition 0.3 - 02/2000

#### **AUDIN**

Composants & systèmes d'automatisme 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France Tel. +33(0)326042021 • Fax +33(0)326042820 http://www.audin.fr • e-mail info@audin.fr

# 1 • INSTALLATION • Dimensions et découpe; montage encastré. Pour une installation correcte, se conformer aux directives de ce manuel Montage encastré: Fixer l'appareil à l'aide des étriers fournis avant de faire les connections électriques. Pour le montage de plusieurs appareils côte à côte, respecter les dimensions de découpe et les entraxes indiqués sur le schéma ci-dessus. MARQUAGE CE: Conformité CEM (compatibilité électromagnétique) selon directive 89/336/CEE avec références aux normes génériques EN50082-2 (immunité en environnement industriel) et EN50081-1 (emission en environnement résidentiel).

Conformité BT (Basse Tension) suivant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68. **MAINTENANCE:** Les réparations doivent être effectuées par du personnel formé et

spécialisé. Couper l'alimentation de l'appareil avant toute intervention sur les circuits internes. Ne pas nettoyer le boitier avec des solvants dérivés d'hydrocarbures (Essence, Trichlorethylene, etc.). L'utilisation de ces solvants peut nuire à la stabilité mécanique de l'appareil.


pour nettoyer le boitier plastique utiliser un chiffon imbiber d'eau ou d'alcool SERVICE: GEFRAN dispose d'un service après vente. La garantie exclut tout dommage du à un usage non conforme aux instructions du présent manuel.


# 2 • SPECIFICATIONS TECHNIQUES


Affichage	3 ou 4 digits - couleur rouge mod. 48 hauteur 10mm (4 digits) mod. 96 hauteur 20mm (3 digits), hauteur14mm (4 digits)	
Touches	3 boutons poussoirs (incr., décr, fonction)	
Précision	0.2% p. e. à 25°C de temp. ambiante s.t =120msec	
Résolution	Elle est fonction du temps d'acquisition réglable: >13bit, s.t. 120msec (avec contrôle de l'alim capteur) >12bit, s.t. 30msec (60msec avec contrôle de l'alim capteur) >11bit, s.t. 15msec (30msec avec contrôle de l'alim capteur)	
Entrée principale	Entrée différentielle pour: - Pont de jauge 350W (pour pression, force, etc.) sensibilité max 5mV/V avec alim pont de jauge 15V maxi, (7,5mV/V avec alim.10V maxi - 15mV/V avec alim.5Vmaxi) polarisation positive ou symétrique, calibration avec calcul automatique de la sensibilité, indication possible de rupture de l'alimentation. Potentiomètre (> 100 Ohms) avec alimentation 1,2V	
Etendue d'échelles linéaires	-1999 à 9999 (afficheur 4 digits) -999 à 999 (afficheur 3 digits - pour modèle 96) Position du point décimal configurable ; Linéarisation possible en 32 segments	
Alarmes (seuils)	un maximum de 3 alarmes configurables de type: absolue, asservie, asservie et symmetrique Hystérésis réglable.	
Configuration des alarmes	Possibilité de : - inhibition à la mise sous tension - mémorisation (RAZ par une touche ou contact ext Retard (DON, DBI, DOF, DPO) - Réglage d'un temps d'intervention minimum	
Contacts des relais	NO (NC) 5A, 250V	
Sortie logique	11Vdc, Rout = 220Ω (6V/20mA)	
Sortie Triac (option, sur format 96 uniquement)	20240Vac ±10%, 3A max. charge inductive et resistive (l²t = 128A²s)	
Réglage défaut	Configuration de l'état de l'alarme en cas de défaut	
Sortie retransmission (option)	20mA , charge maximum 150 $\Omega$	
Entrée logique	Ri = 5.6KΩ (24V, 4mA), isolation 1500V	
Fonction de l'entrée logique	configurable pour RAZ mémo blocage flash sélection des valeurs min, max ou différence max - min.	
Alimentation capteur ou transmetteur	1,2Vdc pour potentiommètre > 100Ω 5Vdc, 10Vdc, max 120mA (pour pont de jauge) 15Vdc, 24Vdc, max 50mA (pour transmetteur)	
Alimentation (à découpage)	(standard) 100 à 240Vac/dc ±10% (option) 11 à 27Vac/dc ±10%, 50/60Hz, 8VA max.	
Fusible (interne et non remplaçable par l'utilisateur)	100 à 240Vac/dc - type T - 125mA - 250V 11 à 27Vac/dc - type T - 500mA - 250V	
Indice de protection de la face avant	IP65	
Température de fonctionnement/stockage	0 à 50°C / -20 à 70°C	
Humidité relative	20 à 85% HR sans condensation	
Installation	Montage en panneau, débrochable par l'avant	
Poids	160g (mod. 48); 320g (mod. 96)	

Les tests de conformité CEM ont été effectués dans les conditions suivantes:

FONCTION	SECTION DE CABLE	LONGUEUR
Entrée	1 mm <sup>2</sup>	3 m
Câble d'alimentation	1 mm <sup>2</sup>	1 m
Cable de sortie relais	1 mm²	3.5 m

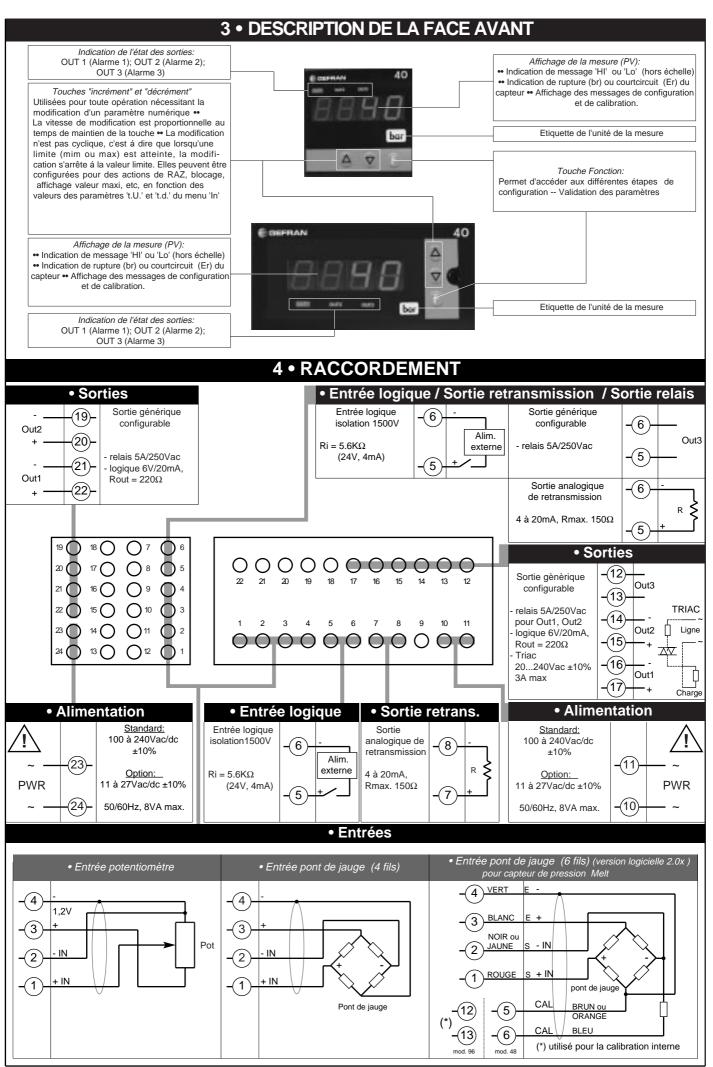

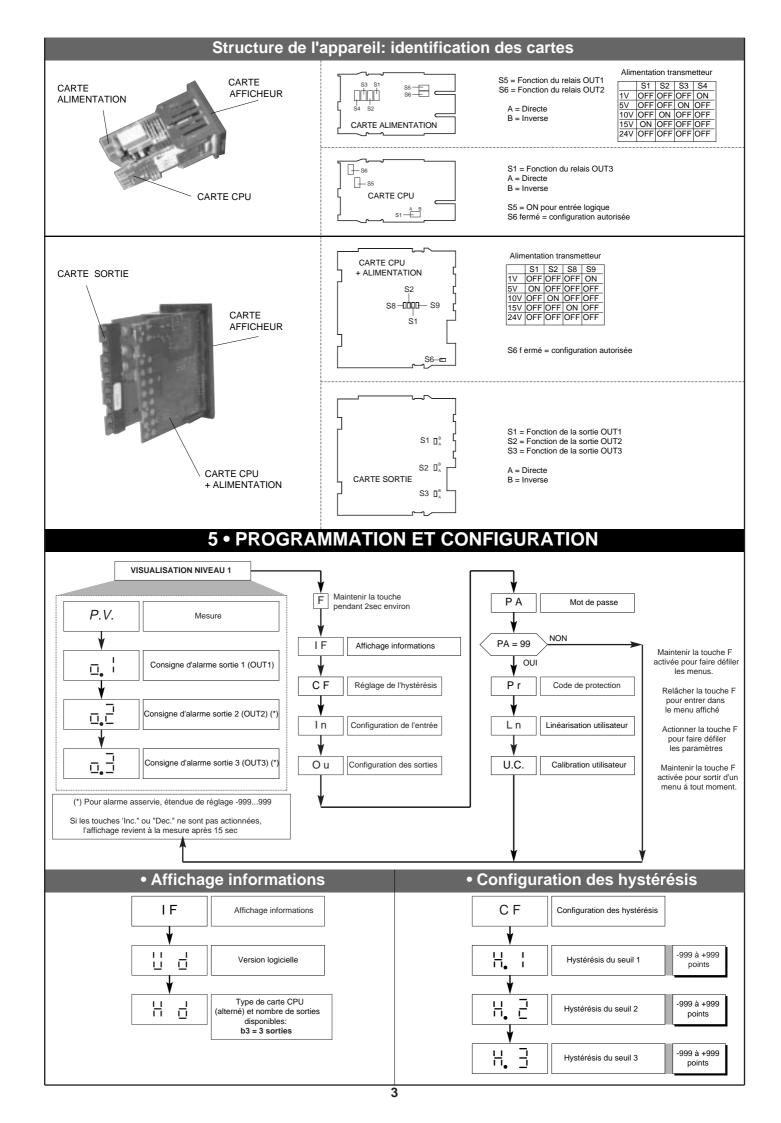

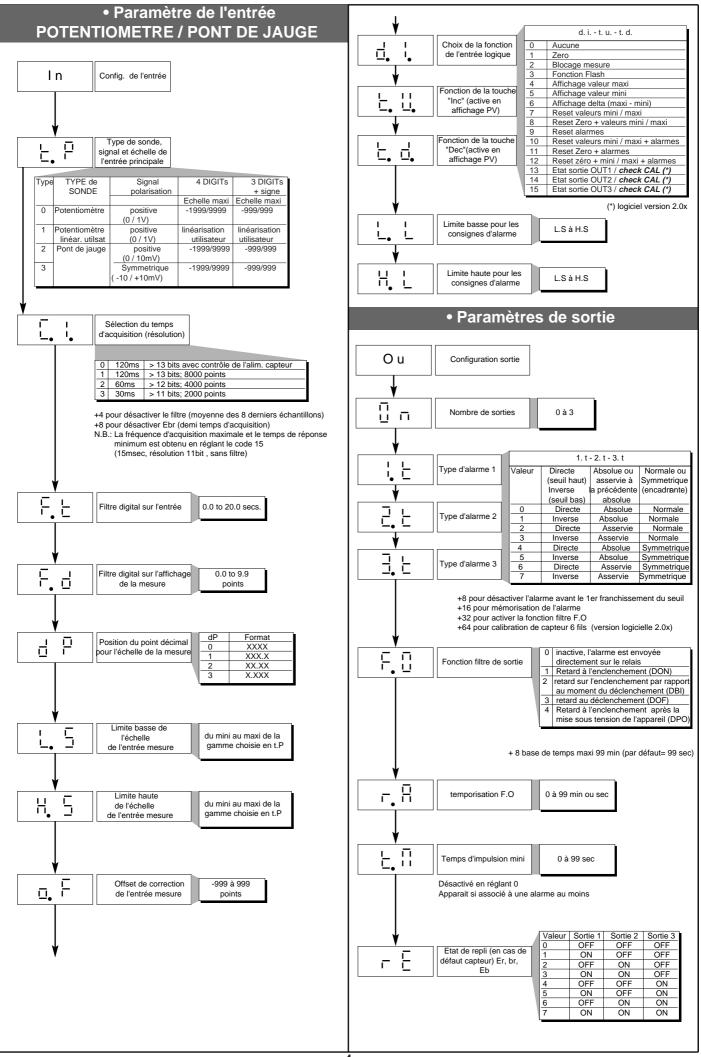

## Protection

Ρr


Code de Protection

Pr	Paramètres	Paramètres
	affichés	modifiables
0	0.1, 0.2, 0.3	0.1, 0.2, 0.3
1	0.1, 0.2	0.1, 0.2
2	0.1	0.1
3	0.1	aucun


- +4 pour désactiver le menu des entrées (In) et sorties (ou)
- +8 pour désactiver le menu CF
- +16 pour activer le reset de la mémorisation à la mise hors tension +32 configuration de base les paramètres suivants ne sont pas affichés: In: Ft. Fd. Of. L L. H L

Ou: On [forcé au nombre de sorties présentes], rE)

# Linéarisation personnalisée

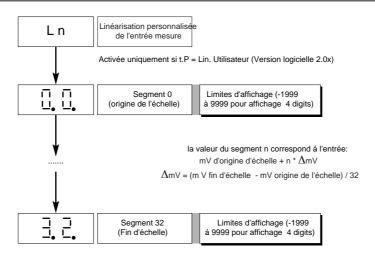

# Calibration utilisateur

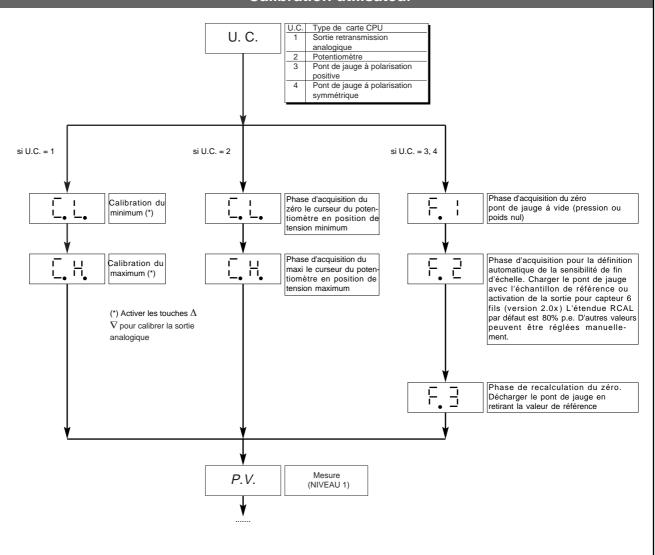

### Fonction Eb

La configuration standard prévoit un réglage de C.I. à 8

c'est à dire un temps d'acquisition de 120msec et la fonction Eb désactivée.

La fonction Eb est utilisée pour détecter un défaut de l'alimentation du transducteur.

Cette fonction n'est active que si le courant du transducteur est supérieur à 20mA (8mA pour la version 2.0x).

#### Exemple:

- alimentation transducteur 10V
- R pont de jauge  $350\Omega$

- courant = 
$$\frac{V}{R} = \frac{10}{350} \approx 28 \text{mA}$$

pour 3 transducteurs en parallèle

- alimentation transducteur 10V
- R pont de jauge  $350\Omega$

- courant = 
$$\frac{V}{R} = \frac{10}{350} = \frac{30}{350} \approx 85 \text{mA}$$


# Fonction HOLD

La valeur de la mesure et les alarmes sont figées lorsque l'entrée logique est fermée. Lorsque l'entrée logique est fermée, un reset force les sorties relais et les alarmes mémorisées en position OFF.

# Fonction FLASH


L'acquisition de la mesure se fait; l'état des alarmes n'est pas retransmis aux sorties ; les sorties sont figées. Quand l'entrée logique est active la valeur de la mesure est figée et les sorties sont rafraichies suivant l'état des alarmes, y compris celles mémorisées.

## 6 • ALARMES

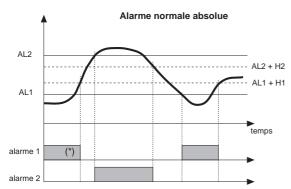


Pour AL1, alarme absolue inverse (basse) avec H1 positive, 1 t = 1 (\*) = OFF si inhibée à la mise sous tension


Pour AL2, alarme absolue directe (haute) avec H2 negative, 2 t = 0

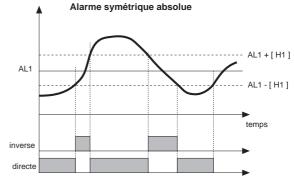

pour AL1, alarme absolue inverse symétrique avec hysteresis H1, 1 t = 5 Pour AL2, alarme absolue directe symétrique avec hysteresis H1, 1 t = 4

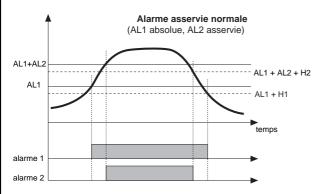

Pour AL1, alarme absolue directe (haute) avec H1 negative, 1 t = 0 Pour AL2, alarme asservie directe (haute) avec H2 negative, 2 t = 2

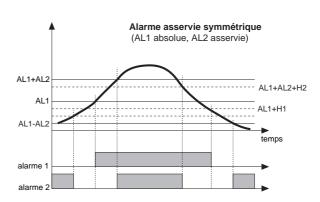

Pour AL1, alarme absolue directe (haute) avec H1 negative, 1 t = 0 Pour AL2, alarme asservie directe (haute) avec H2 negative, 2 t = 6

# • Filtre de sortie en fonction des paramètres F.0 et r.A

Les diagrammes correspondent à une alarme absolue normale avec hysteresis H = 0

F.0 = 1
DON = Retard à l'enclenchement

Seuil
d'alarme
Variable
Sortie
Alarme
ITA

TA

temps

F.0 = 2

DBI = retard à l'enclenchement à partir de l'instant de passage au repos

Seuil d'alarme

Variable

Sortie

Alarme


I < rA


t > rA

t > rA

t > rA

t > rA

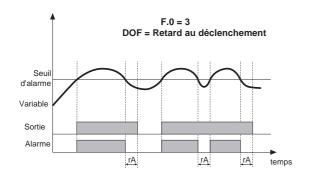


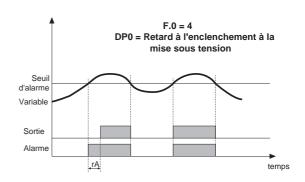

# • UCAL: calibration pont de jauge

- 1) Activer la touche "F" jusqu'à l'affichage du code du Mot de Passe "PA".
- 2) Régler le code "99" à l'aide de la touche "incrémentation".
- 3) Activer la touche "F" jusqu'á l'affichage du code de la Calibration Utilisateur "UC". L'affichage indique alternativement "UC" et "0".
- 4) Régler la valeur "4" á l'aide de la touche "incrémentation".
- 5) Actionner la touche "F". "F1" s'affiche.
- 6) Attendre 2 secondes et actionner la touche "F", ceci active le relais interne. A cet instant, le réglage du zéro du transmetteur est effectué. Le voyant "Out3" s'allume.
- 7) L'affichage indique alternativement "F2" et la valeur correspondant à 80% de la pleine échelle du transmetteur (réglée dans le paramètre H.S). (Cette opération sélectionne la résistance interne R-Cal du transmetteur pour calibrer l'échelle R-Cal Span de l'appareil).
- 8) Attendre 2 secondes et actionner la touche "F" pour accepter la valeur proposée, ou modifier la valeur à l'aide des touches "Inc." et "Dec." Le relais interne est alors désactivé.
- 9) L'affichage indique "F3". attendre 2 secondes et actionner la touche "F" j'usqu'à l'affichage de la mesure. Relâcher la touche "F".
- 10) La procédure de calibration est terminée.

# Cable interface RS232 pour configuration de l'appareil

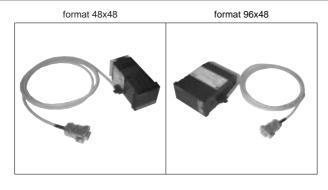


**N.B.**: L'interface RS232 pour la configuration par PC est fourni avec un logiciel de programmation.

Le raccordement doit être effectué avec l'appareil sous tension et les entrées et sorties non raccordées.

# CODE de COMMANDE

COD. 1108200 C

Câble et disquette

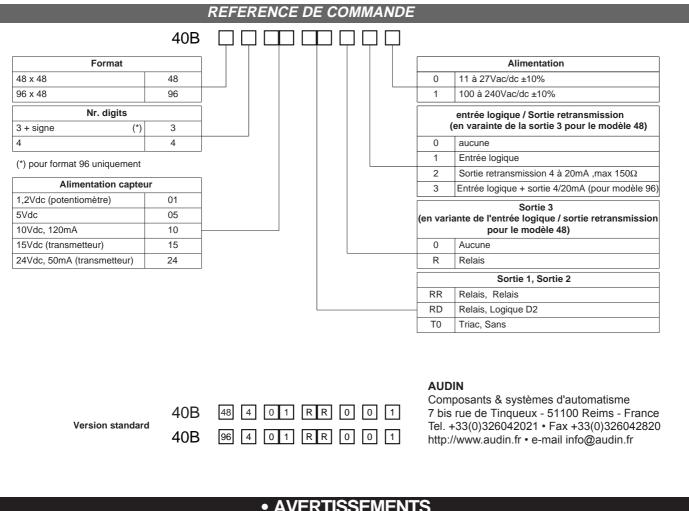



Attention: ce symbole indique un danger

Vous pouvez le voir près du circuit d'alimentation et des relais qui peuvent être raccordés á des tensions élevées.

#### Avant l'installation, merci de lire les précautions suivantes :

- pour le raccordement de l'appareil, suivre scrupuleusement les indications du manuel
- utiliser un câble de dimension adéquate pour le calibre en courant et en tension mentionnés dans les spécifications techniques
- L'appareil n'a pas d'interrupteur de mise sous tension, il est opérationnel dès la mise sous tension; pour des raisons de sécurité, les appareils raccordés á une alimentation permanente necessitent l'installation d'un interrupteur avec un marquage approprié; l'interrupteur doit être á proximité de l'appareil et facilement accessible par l'utilisateur. Un interrupteur peut commander plusieurs appareils.
- En cas de connection d'élément NON ISOLE à l'appareil (thermocouple par exemple), un fil de terre doit être raccordé pour éviter que la liaison ne se fasse par la machine
- si l'appareil est utilisé pour des applications comportant des risques pour les personnes ou pour les machines, il doit obligatoirement être utilisé avec un dispositif de sécurité auxiliaire. Il est recommandé de vérifier régulièrement que ce dispositif d'alarme fonctionne correctement
- avant l'utilisation, il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer du réglage correct de l'appareil pour éviter les dommages aux personnes ou aux biens.
- L'appareil NE DOIT PAS être utilisé dans un environnement où il peut y avoir présence de gaz dangereux (inflammable ou explosif); si l'appareil est utilisé avec des éléments travaillant dans de telles ambiances, ils doivent être raccordés au moyen d'interfaces appropriés ou de barrières de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.
- L'appareil comporte des composants sensibles aux décharges électrostatiques, les précautions adéquates doivent être prises avant de manipuler les cartes électroniques pour prévenir tout dommage sur ces composants.

Installation: installation catégorie II, degré de pollution 2, double isolation

- Les lignes d'alimentation doivent être séparées des lignes d'entrées et sorties de l'appareil; vérifier que la tension d'alimentation correspond á celle mentionnée sur l'étiquette de l'appareil
- Eloigner l'instrumentation des relais et sectionneur de puissance
- Ne pas monter dans la même armoire des contacteurs de puissance, relais, unités á thyristors (particulièrement en angle de phase), des moteurs, etc...
- Protéger l'appareil contre les poussières, l'humidité, les gaz corrosifs, et les sources de chaleur
- e pas obstruer les ouies de ventilation; la température d'utilisation doit être dans la plage 0...50°C.
- Si l'appareil a des cosses fast-on elles doivent être protégées et isolées ; si l'appareil à des bornes à vis il faut raccorder les câbles par paire.
- Alimentation: Utiliser un sectionneur avec fusible pour alimenter l'appareil; La liaison entre le sectionneur et l'appareil doit être la plus directe possible: cette alimentation ne doit pas être utilisée pour la raccordement de relais, contacteurs, electrovannes, etc.; si la tension d'alimentation est fortement perturbée par des unités de puissance á thyristors ou des moteurs électriques, il est recommandé d'utiliser un transformateur d'isolement avec écran á la terre pour le raccordement des appareils; il est impératif que la connection à la terre soit de bonne qualité, la tension entre la terre et le neutre ne doit pas dépasser 1V et la résistance doit être inférieure á 6 Ohms; utiliser un stabilisateur de tension en cas de fluctuations du secteur; au voisinage de générateur haute fréquence ou poste de soudure á l'arc utiliser des filtres secteurs; les câbles d'alimentation doivent être séparés des câbles d'entrée et sorties de l'appareil; vérifier que la tension d'alimentation correspond celle mentionnée sur l'étiquette de l'appareil
- Raccordement des entrées et sorties: pour les entrées analogiques (TC, RTD) il est impératif de séparer physiquement les câbles de ceux de l'alimentation, de ceux des sorties et connections de puissance; utiliser du câble blindé et torsadé, le blindage étant raccordé à la terre à une seule extrémité, utiliser des filtres RC (résistance et condensateur en série) en parallèle pour la commande de charges inductives alimentées en alternatif (contacteurs, électro-vannes, moteurs, ventilateurs, etc.) (Note: les condensateurs doivent être conformes à la norme VDE (class x2) et supporter une tension de 220Vac minimum et la résistance 2W minimum); monter une diode 1N4007 en parallèle sur les bobines de charge inductives fontionnant en DC GEFRAN spa ne peut être tenu pour responsable pour les dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation de l'appareil non conforme aux spécifications